

ISTEL NC300 BT

BEZDOTYKOWY TERMOMETR NA PODCZERWIĘ

INSTRUKCJA UŻYCIA



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użycia. Wyrobu używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Samodzielny pomiar oznacza kontrolę, a nie diagnozę. Nie podejmuj żadnych działań o charakterze medycznym, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.


1. Ogólny opis produktu

Termometr bezdotykowy na podczerwiń ISTELE NC300 BT przeznaczony jest do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych oraz otoczenia w sposób bezkontaktowy, co pozwala na znacznie szybsze uzyskanie wyniku pomiaru. Termometr stosujemy do pomiaru temperatury ciała kiedy istnieje przypuszczenie choroby, w jej trakcie, a także w okresie rekonwalescencji po zabiegu, operacji lub w trakcie wyczerpania organizmu. Dodatkowo termometr posiada funkcję Bluetooth, która daje możliwość wysyłania pomiarów do aplikacji ISTELE HEALTH zainstalowanej na urządzeniu mobilnym np.: smartfonie lub tablecie. Termometr jest przeznaczony do użytku domowego lub przez personel medyczny.

Zalety produktu:

- Łatwy w czyszczeniu czujnik
- Alarm gorączki (tylko przy pomiarze temperatury ciała) przy pomiarze temperatury od 37,8 °C automatycznie pojawi się sygnał dźwiękowy, który wskazuje wystąpienie gorączki
- Umożliwia szybki i precyzyjny odczyt temperatury
- Podświetlany wyświetlacz
- Wygodny w użyciu
- Pamięć ostatnich 12 pomiarów
- Po włączeniu urządzenie, automatycznie wyświetla ostatnio mierzoną temperaturę

2. Budowa urządzenia

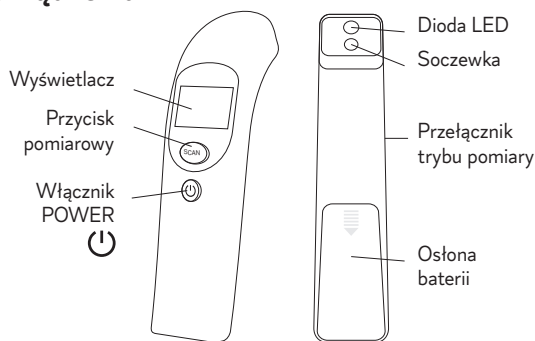

3. Opis symboli na wyświetlaczu LCD

- | | |
|----------|--|
| 8888 | Wyświetlenie wyniku |
| | Tryb pomiaru temperatury czoła |
| | Tryb pomiaru temperatury otoczenia |
| | Jednostka temperatury: stopień Celsjusza |
| | Jednostka temperatury: stopień Fahrenheita |
| | Niski poziom baterii |
| M | Ostatni wynik z pamięci |
| ON / OFF | Sygnał dźwiękowy (włączony / wyłączony) |


4. Dokonywanie pomiaru

Przełącz ręcznie na tryb pomiaru temperatury ciała lub tryb pomiaru temperatury otoczenia .


1) TRYB POMIARU TEMPERATURY NA POWIERZCHNI CZOŁA W SPOSÓB BEZDOTYKOWY (RYS. 5.1B)

UWAGA: Na początku wybierz ręcznie tryb pomiaru za pomocą przełącznika. Przed dokonaniem pomiaru należy oczyścić i osuszyć skórę na czole oraz odsunąć włosy z miejsca pomiaru.


- Włącz urządzenie naciśnięciem przycisku , a następnie na ekranie na krótką chwilę wyświetlone zostaną wszystkie symbole, jak przedstawiono na Rys. 5.2B. Następnie na ekranie wyświetlacza pojawi się ostatni wynik pomiaru temperatury, jak przedstawiono na Rys. 5.3B. Po kilku sekundach urządzenie przełączy się na tryb pomiaru temperatury na czole, na wyświetlaczu pojawi się symbol oraz jednostka temperatury „°C” lub „°F”, która zacznie migać, kiedy urządzenie będzie gotowe do dokonania pomiaru (Rys. 5.4B).
- Termometr należy skierować w kierunku czoła na odległość 5–10 cm, naciśnij i puść przycisk „SCAN” na około 1 sekundę. Urządzenie poinformuje sygnałem dźwiękowym o zakończeniu pomiaru. Następnie wynik temperatury pojawi się na ekranie wyświetlacza (Rys. 5.5B).
- Kiedy symbol jednostki temperatury „°C” lub „°F” będzie migać, można dokonać kolejnego pomiaru.
- Jeżeli urządzenie nie zostanie wykorzystane ponownie, wyłączy się ono automatycznie po 60 sekundach.




Rys. 5.1B



Rys. 5.2B



Rys. 5.3B



Rys. 5.4B




Rys. 5.5B

2) TRYB POMIARU TEMPERATURY OTOCZENIA (RYC. 5.1C)


- Na początku wybierz ręcznie tryb otoczenia za pomocą przełącznika. Włącz urządzenie naciśnięciem przycisku , a następnie na ekranie na krótką chwilę wyświetlone zostaną wszystkie symbole, jak przedstawiono na Rys. 5.2C. Ekran wyświetlacza pokaże ostatni wynik pomiaru temperatury, jak przedstawiono na Rys. 5.3C. Po kilku sekundach urządzenie przełączy się na tryb pomiaru temperatury otoczenia, na wyświetlaczu pojawi się symbol oraz jednostka temperatury „°C” lub „°F”, która zacznie migać kiedy urządzenie będzie gotowe do dokonania pomiaru (Rys. 5.4C).
- Termometr należy skierować w kierunku danego obiektu na odległość 5 do 10 cm, następnie należy naciśnąć i puścić przycisk „SCAN” na około 1 sekundę. Kiedy zabrmi długi sygnał dźwiękowy, urządzenie dokona pomiaru. Wynik temperatury pojawi się na ekranie wyświetlacza (Rys. 5.5C).
- Kiedy symbol jednostki temperatury „°C” lub „°F” będzie migać, można dokonać kolejnego pomiaru.
- Jeżeli urządzenie nie zostanie wykorzystane ponownie, wyłączy się ono automatycznie po 60 sekundach.




Rys. 5.1C



Rys. 5.2C



Rys. 5.3C



Rys. 5.4C



Rys. 5.5C

3) USTAWIANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

- Przy wyłączonym urządzeniu, naciśnij przycisk „SCAN” przytrzymując go przez około 5 sekund do pojawienia się symbolu „ON” lub „OFF” na ekranie wyświetlacza. Ponownie naciśnij przycisk „SCAN” w celu włączenia ON lub wyłączenia OFF sygnału dźwiękowego.

4) USTAWIANIE JEDNOSTKI TEMPERATURY „°C” LUB „°F”

- Przy wyłączonym urządzeniu, naciśnij przycisk „SCAN” przytrzymując go przez około 10 sekund do pojawienia się na ekranie symbolu „---” wraz z jednostką temperatury C lub F. Naciśnij przycisk SCAN w celu ustawienia odpowiedniej jednostki, urządzenie będzie odpowiednio ustawione i gotowe do użytku.

5) PRZEGLĄDANIE WYNIKÓW PAMIĘCI

Pamięć ostatnich 12 wyników pomiaru. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk „SCAN”, tak by na ekranie wyświetlacza pojawił się symbol „---M” co umożliwi przejście do wyników pomiarów zapisanych w pamięci. Ponowne naciśnięcie przycisku „SCAN” spowoduje wyświetlenie kolejnych wyników pomiaru. Naciśnij przycisk „POWER”, aby wyjść z trybu przeglądania wyników i wyłączyć urządzenie.

5. Wskazanie poziomu baterii i wymiana baterii

NISKI poziom baterii: Symbol niskiego poziomu baterii pojawi się w dolnym rogu wyświetlacza kiedy poziom naładowania baterii spadnie do minimalnego poziomu. W takim przypadku, należy niezwłocznie wymienić baterie. W każdej chwili urządzenie może przestać działać na skutek wyczerpania baterii. (Rys. 6.1).



Rys. 6.1

WYMIANA BATERII:

Zdejmij osłonę baterii, wyjmij zużyte baterie. Włóż dwie nowe baterie do komory baterii, zwracając uwagę na ich biegunowość.

6. Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia prawidłowego użycia produktu należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa pomiarów.

- Przed pierwszym użyciem termometru na podczerwiń, należy umieścić baterie w komorze baterii, zwracając uwagę na ich biegunowość.
- Po użyciu termometru każdorazowo wyczyść soczewkę i utrzyj ją w czystości. Do czyszczenia soczewki należy użyć niewielkiej gazy lub wacika delikatnie zwilżonego 70-80% roztworem alkoholu izopropylowego, a następnie przetrzeć otwór, w którym znajduje się soczewka.
- Do czyszczenia urządzenia (przed i po użyciu) należy użyć miękkiej, czystej ściereczki lekko nasączonej 70-80% roztworem alkoholu izopropylowego.
- Termometr przechowywać w suchym miejscu, nie zanurzać go w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie należy wystawiać termometru na działanie wysokich temperatur oraz unikać ekspozycji go na działanie promieni słonecznych, pyłów i nieczystości.
- Nie należy przechowywać termometru razem z przedmiotami o zaokrąglonych końcach.
- Nie należy dotykać palcami soczewki.
- Samodzielnie nie należy dokonywać demontażu termometru.
- Nie używaj termometru jeśli skóra na czole jest uszkodzona.
- Pomiaru temperatury należy dokonywać w stanie odpoczynku. Nigdy nie należy mierzyć temperatury bezpośrednio po wysiłku fizycznym lub po kąpielu.
- W przypadku różnicy temperatury między miejscem przechowywania urządzenia, a miejscem pomiaru należy pozostawić urządzenie w pomieszczeniu, w którym będzie wykonywany pomiar, na ponad 30 minut, aby zniwelować różnice temperaturowe. Następnie wykonać pomiar.
- Jeżeli masz jakiegokolwiek problemy z wyrobem, jego konfiguracją, konserwacją lub dokładnością wskazań, skontaktuj się z Producentem lub Serwisem.
- Upadek lub wstrząs wyrobu może spowodować zmiany w jego działaniu, w takim przypadku należy skontaktować się z Producentem lub Serwisem.

- Wyrób powinien być używany tylko z akcesoriami zalecanym przez producenta.
- Nie wykonywać pomiarów, jeżeli wyrób jest narażony na silne pole elektromagnetyczne lub elektryczność statyczną.

W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

- Niemowlęta poniżej 3 miesiąca życia.
- Dzieci poniżej 3 roku życia z osłabionym układem odpornościowym.
- Używasz termometru na podczerwień po raz pierwszy. Dopóki nie będziesz uzyskiwał dokładnych i stałych odczytów czynność tę powtórz kilkakrotnie.

Zaleca się dokonanie co najmniej 3 pomiarów i najwyższy z nich należy uznać za najbardziej wiarygodny.

PAMIĘTAJ:

- Stosowanie metod i środków do czyszczenia innych, niż podane w instrukcji może spowodować awarię termometru na podczerwień.
- Przeciwwskazania: nie należy kierować diody LED na blizny ani na obszar skóry, który jest dotknięty zaburzeniami / chorobami. Pacjenci z urazami oraz przyjmujący leki przeciwzapalne w leczeniu skóry nie powinni wykonywać pomiarów. Nie należy umieszczać sondy termometru na skórze wystawionej na bezpośrednie oświetlenie słoneczne i ciepło z urządzenia ogrzewającego (np. kominka), skórze leczonej hioterapią, ani skórze, która znajduje się na drodze przepływu powietrza z klimatyzacji.
- Nie wykonuj serwisu / konserwacji podczas użytkowania urządzenia.
- Docelowym użytkownikiem urządzenia jest pacjent lub jego opiekun. Pacjent / opiekun mierzy, przesyła dane oraz czyści termometr i jego akcesoria zgodnie z instrukcją obsługi.
- Wyjmij baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane dłużej niż przez trzy miesiące. Niespełnienie tego zalecenia może doprowadzić do wycieku płynu, nagrzania lub rozsadzenia baterii, i w efekcie do uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenie nie nadaje się do sterylizacji. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w OTOCZENIU O PODWYŻSZONYM STĘŻENIU TLENU.
- Po zakończeniu eksploatacji urządzenia usuń: baterie, akcesoria i opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o usuwaniu odpadów.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Nie używaj uszkodzonego wyrobu. Ciągłe użytkowanie uszkodzonego urządzenia może spowodować uraz, uzyskiwanie nieprawidłowych wyników lub stwarzać poważne niebezpieczeństwo.
- Urządzenia nie należy samodzielnie rozkładać, naprawiać ani modyfikować.



- Termometr należy przechowywać z dala od dzieci oraz zwierząt domowych.
- Pomiar temperatury powinien być przeprowadzony pod opieką osoby dorosłej. Nie wolno dopuścić do tego by dziecko usunęło pokrywę na baterie, wyjęło i ewentualnie połknęło baterie.

UWAGA - połknięcie baterii może być fatalne w skutkach. W przypadku połknięcia baterii przez dziecko należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

UWAGA: W przypadku różnicy temperatury między miejscem przechowywania urządzenia, a miejscem pomiaru, należy pozostawić urządzenie w pomieszczeniu, w którym będzie wykonywany pomiar, na ponad 30 minut, aby zniwelować różnice temperaturowe. Następnie wykonać pomiar.

7. Wykonywanie/synchronizacja pomiarów z aplikacją ISTEEL HEALTH z wykorzystaniem funkcji Bluetooth®

Termometr ISTEEL NC300 BT może być używany w połączeniu ze smartfonem/tabletem z uruchomioną aplikacją Istel Health. Wyniki zostaną automatycznie przesłane przez Bluetooth®.

APLIKACJA ISTEEL HEALTH

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Istel Health, należy pobrać ją za darmo ze Sklepu Play, Apple App Store, ze strony istel.com.pl lub diagnosis.pl i zainstalować ją na smartfonie/tablecie. Funkcja Bluetooth® na termometrze ISTEEL NC300 BT włączy się automatycznie i będzie gotowa do połączenia z aplikacją Istel Health po włączeniu urządzenia.


1. Włącz funkcję Bluetooth® na telefonie lub tablecie
2. Uruchom aplikację Istel Health na telefonie lub tablecie i utwórz nowy profil (jeśli pobrałaś aplikację po raz pierwszy) wpisując nazwę użytkownika oraz nadając swój PIN. Zatwierdź przyciskiem OK.

UWAGA! Zapamiętaj swój PIN użytkownika aplikacji, w przeciwnym razie utracisz wyniki pomiarów.


POBIERZ NASZĄ APLIKACJĘ



Widok 1

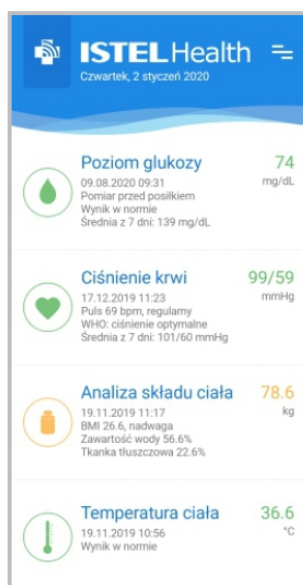

Widok 2

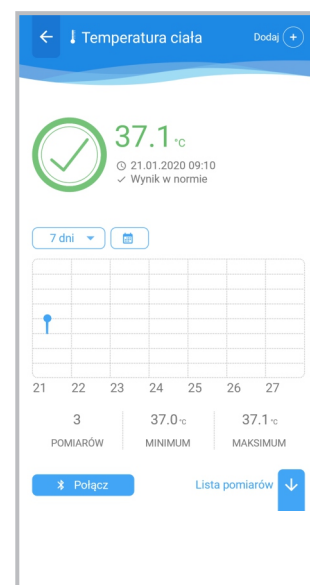

Widok 3


1. W głównym oknie aplikacji Istel Health wybierz Temperatura ciała (Widok 2). Należy wybrać **POŁĄCZ** (Widok 3)
2. Aby nawiązać połączenie z termometrem ISTEEL NC300 BT, włącz go przyciskiem wskazanym na rysunku (Widok 4)

Następnie skieruj termometr w stronę czoła na odległość 5-10 cm. Pamiętaj, żeby mieć włączony przycisk trybu pomiaru „temperatura ciała” (w przeciwnym razie pojawi się komunikat: błąd pomiaru)

Możesz dokonać pomiaru na dwa sposoby:

- klikając w aplikacji Istel Health ikonkę **POMIAR** (Widok 5)
- włączając na termometrze przycisk **SCAN**

W obu przypadkach automatycznie zostaną przesłane dane do aplikacji. Po dokonaniu pomiaru wynik wyświetli się na ekranie LCD termometru i zostanie wysłany na telefon lub tablet.

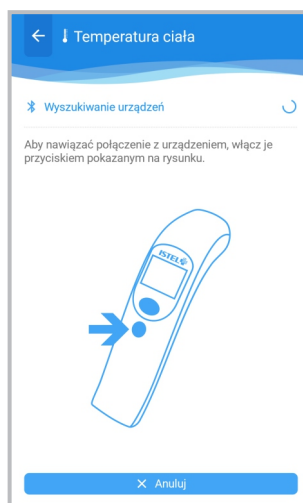

Widok 4



Widok 5

UWAGA! Jeżeli widzisz rozbieżność wyświetlanej wartości temperatury pomiędzy aplikacją Istel Health, a termometrem ISTEEL NC 300 BT, należy zawsze brać pod uwagę wartość temperatury wyświetlaną na termometrze.

Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez Diagnosis S.A. jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do poszczególnych właścicieli.

Nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Logo Android, Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.

8. Komunikaty o błędach

SYMBOL	OZNACZENIE
H ₁	Odczyt temperatury ponad 43.0°C /109.4°F
L ₀	Odczyt temperatury poniżej 34.0°C /93.2°F
E _{rr}	Temperatura w otoczeniu powyżej temperatury roboczej urządzenia 10.0°C - 40.0°C (50.0°F - 104.0°F)

9. Najczęściej zadawane pytania dotyczące pomiaru temperatury na czole

1) Czym jest temperatura mierzona na czole?

Temperatura na czole odpowiada temperaturze pod skórą (w obrębie tętnic). Jest to najlepsza metoda pomiaru temperatury ciała, ponieważ na pomiar nie wpływają błędy i opóźnienie czasowe, jak w przypadku metody oralnej i rektalnej.

2) Jak prawidłowo wykonać pomiar temperatury na czole?

Termometr należy skierować w kierunku środka czoła na odległość 5 do 10 cm. Nic nie powinno zakrywać obszaru pomiaru (włosy, peruka, kapelusze, bandaż). W przeciwnym razie możemy uzyskać nieprawidłowe wyniki. Wciśnij przycisk "SCAN", aby uzyskać odczyt.

3) Dlaczego pomiar temperatury na czole jest dokładniejszy niż pomiar w uchu?

W przypadku pomiaru na czole skanowany jest obszar czoła pod kątem temperatury wydzielanej przez przepływ krwi tętnicznej pod skórą, i nie musimy martwić się o prawidłowe pozycjonowanie. Pomiar jest delikatny i nieinwazyjny. Pomiar w uchu jest mniej dokładny, ponieważ pozycja sondy w przewodzie słuchowym ma wpływ na dokładność pomiaru.

ODCZYTY TEMPERATURY SĄ ZALEŻNE OD STOSOWANEJ METODY

Metoda pomiaru	Normalny zakres temperatury	Zakres temperatury przy gorączce
Czoło	35,0~38,0°C (95,0~100,4°F) UWAGA: W przypadku niektórych osób dorosłych odczyt temperatury może wynosić poniżej 35,0°C (95,0°F).	Temperatura powyżej normy o 0,6~0,8°C (1,0~1,5°F). Zalecamy, aby wykorzystać termometr na podczerwień w celu ustalenia zakresu temperatury normalnej.

ZAKRES PRAWIDŁOWEJ TEMPERATURY CIAŁA

Temperatura ciała oznacza temperaturę wewnątrz ciała. Prawidłowa temperatura ciała oznacza temperaturę ciała zdrowej osoby i obejmuje tylko nieznaczne wahania. Temperatura mierzona wieczorem jest zwykle o 0,5°C wyższa niż jej wartość uzyskana rano, a wpływ na jej wartość mają czynniki środowiskowe, pora dnia oraz poziom aktywności osoby badanej. Poniższe zestawienie przedstawia średni zakres prawidłowych wyników. Należy się z nim zapoznać by poznać własny prawidłowy zakres temperatur.


Zakres prawidłowej temperatury w zależności od części ciała

Dół pachowy	34,7 - 37,3°C	94,46 - 99,14 °F
Jama ustna	35,5 - 37,5°C	95,90 - 99,50 °F
Odbytnica	36,6 - 38,0°C	97,88 - 100,40 °F
Ucho	35,8 - 38,0°C	96,44 - 100,40 °F












Zakres prawidłowej temperatury w zależności od wieku

0-2 lata	36,4 - 38,0°C	97,52 - 100,40 °F
3-10 lat	36,1 - 37,8°C	96,98 - 100,04 °F
11-65 lat	35,9 - 37,6°C	96,62 - 99,68 °F
Powyżej 65 lat	35,8 - 37,5°C	96,44 - 99,50 °F

10. Dane techniczne

Model	ISTEL NC300 BT
Zakres pomiaru	Czoło 34,0°C -43,0°C (93,2°F -109,4°F) Powierzchnia 0,0°C -100,0°C (32,0°F -212,0°F)
Dokładność	±0,2°C/0,4°F 34,0°C -34,9°C (93,2°F - 94,82°F) ±0,2°C /0,4°F 35,0°C -42,0°C (95,0°F -107,6°F) ±0,2°C /0,4°F 42,1°C -43,0°C (107,78°F -109,4°F)
Czas pomiaru	2 sekundy; minimalny czas pomiędzy kolejnymi pomiarami w tym samym miejscu wynosi 2 sekundy.
Odległość dokonywania pomiaru	5-10 cm od czoła
Rozdzielczość	0,1°C /0,2°F
Automatyczne wyłączenie	po 60 sekundach
Pamięć	12 pomiarów
Alarm podwyższonej temperatury	Tak (od 37,8 °C)
Warunki pracy	10,0°C -40,0°C (50,0°F - 104,0°F) Wilgotność względna ≤80% Ciśnienie atmosferyczne: 86~106 kPa
Temperatura przechowywania i transportu	-25,0°C -55,0°C (-13,0°F - 131,0°F) Wilgotność względna ≤95% Ciśnienie atmosferyczne: 86~106 kPa
Zasilanie	2 baterie typu AAA
Ochrona przed porażeniem prądem	Urządzenie medyczne zasilane wewnętrznie
Klasyfikacja	Typ BF 
Wymiary (korpus)	Długość 138 x Szerokość 35 x Wysokość 38 mm
Waga (łącznie z bateriami)	76 g
Funkcje dodatkowe	Podświetlany wyświetlacz
Klasyfikacja IP	IP22: Ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części (wykonano test dla palca o średnicy 12 mm i 80 cm długości). Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej. Ochrona przed pionowym opadem kropli wody przy obudowie nachylonej do 15°. Pionowy opad kropeł nie powinien oddziaływać szkodliwie na urządzenie przy jego nachyleniu w obie strony do 15°.
Wersja modułu Bluetooth	Bluetooth 4.1 BLE
Typ modulacji Bluetooth	GFSK
Przewidywana żywotność wyrobu	5 lat
Zawartość opakowania	termometr na podczerwień 2 x baterie AAA etui do przechowywania (opcjonalne) instrukcja użycia

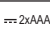
WYJAŚNIENIE UŻYTYCH SYMBOLI

	Numer partii produkcyjnej
	Typ BF
	Data produkcji
	Wytwórca
Rev.	Data ostatniej aktualizacji
	Numer katalogowy
	Ostrzeżenia
	Chronić przed słońcem
	Chronić przed wilgocią
	Zasilanie
	Zapoznaj się z instrukcją użycia
	Symbol nadajników RF



Zużyty wyrób oraz baterie należy oddać do punktu zbiórki odpadów. Zawiera składniki niebezpieczne dla środowiska. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów, uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Jeśli masz wątpliwości, gdzie oddać zużyty aparat skontaktuj się z firmą Diagnosis.

INFORMACJE NA TEMAT ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ znajdują się na stronie diagnosis.pl/normy


 Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

REF 5056

INFOLINIA
800 70 30 11
POŁĄCZENIE BEZPŁATNE dla telefonów stacjonarnych
+48 85 874 69 28
dla telefonów komórkowych (koszt połączenia ponosi dzwoniący zgodnie z taryfą operatora)

 0197

Rev. 2018.06.11 v.1

 Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

SERWIS GŁÓWNY
Diagnosis S.A.
ul. Przemysłowa 8, 16-010 Wasilków
tel. 85 874 60 45
serwis@diagnosis.pl



pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

KARTA GWARANCYJNA

NAZWA URZĄDZENIA

MODEL

NUMER FABRYCZNY

DATA SPRZEDAŻY

WARUNKI GWARANCJI

- Diagnosis S.A. udziela gwarancji:
 - 24 miesiące na termometr ISTEEL NC300 BT
 - Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni. Termin liczy się od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu.
- Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku gdy:
 - naprawa nie została wykonana w terminie określonym w punkcie 1
 - uprawniony punkt serwisowy stwierdził wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia
 - w okresie gwarancji wykonane zostały 4 naprawy, a sprzęt nadal wykazuje wady
 - uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 - Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności związanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem sprzętu.
- Gwarancją nie są objęte: baterie, wyroby z nieczytelnym lub zniszczonym numerem fabrycznym, uszkodzenia powstałe w skutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika i przechowywania, dostanie się do wnętrza płynów lub ciał obcych, przepięć w sieci zasilającej, naprawy przez osoby niepowołane oraz zdarzeń losowych.
- Wadliwy sprzęt nabywca powinien dostarczyć na adres serwisu głównego.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Jedyną podstawą uprawnień gwarancyjnych jest karta gwarancyjna z wpisaną datą sprzedaży, pieczętką i podpisem sprzedawcy. Karta niewypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek i wpisów przez osoby nieupoważnione, nieczytelna w skutek zniszczenia - jest nieważna.

UWAGA! Przed wysyłką urządzenia do naprawy prosimy o uprzednie jego wyczyszczenie z wszelkiego rodzaju zabrudzeń.

ADNOTACJE PUNKTU SERWISOWEGO

L.p.	data zgłoszenia	data naprawy	gwarancję przedłużono do	opis czynności	pieczętka i podpis wykonawcy